




Count on it.

Kasutusjuhend

PowerPlex™ 40V MAX Lehepuhur

Mudel Nr. 51134 — seerianumber 318000001 ja suurem
Mudel Nr. 51134T — seerianumber 318000001 ja suurem

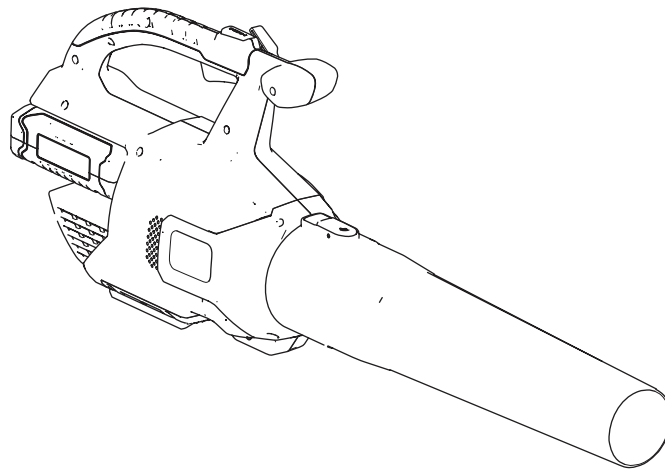

Sissejuhatus

See puhur on mõeldud kodumajapidamiste omnikele lehtede ja muu sarnase prahi liigutamiseks vastavalt vajadusele. See on loodud kasutama ainult akupatareide mudelid 88525 (tarnitakse mudeliga 51134) või 88526.

Oma toote õige kasutamise ja hooldamise õppimiseks ning vigastuste ja seadme kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet hoolikalt. Toote õige ja ohutu kasutamise eest vastutate teie.

Toote ja tarviku kohta käiva teabe, edasimüüja leidmise, garantii täielike üksikasjade või oma toote registreerimise osas võite võtta Toro'ga otse ühendust aadressil www.Toro.com.

Mudel 51134T ei sisalda akupatareid ega laadijat.

Ohutus

HOIATUS: elektrilisi aiandustarbeid kasutades järgige alati põhilisi ettevaatusabinõusid, et vähendada tulekahju tekke, elektrilöögi ja tervisekahjustuse ohtu. Sealhulgas järgmist.



Kõigi hoiatuste ja juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või tõsine tervisekahjustus.

Lugege kõiki ohutusega seotud hoiatusi ja juhiseid.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised hilisemaks alles.

Termin „mootortööriist“ osutab kõigis hoiatustes teie kas vooluvõrku ühendatud (juhtmega) või akutoitega (juhtmeta) mootortööriistale.

1. Tööala ohutus

- A. **Hoidke tööala puhta ja hästi valgustatuna.** Asju täis või pimedad alad tekitavad õnnetusi.
- B. **Ärge kasutage mootortööriistu plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu olemasolu korral.** Mootortööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad tolmu või kütuseaure süüdata.
- C. **Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad mootortööriista kasutamise ajal sellest eemal.** Tähelepanu hajumine võib põhjustada kontrolli kadumise.

2. Isiklik ohutus

- A. **Olge tähelepanelik. Jälgige seda, mida te teete, ja kasutage mootortööriista kasutamisel tervet mõistust. Ärge kasutage mootortööriista siis, kui te olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus mootortööriistade kasutamisel võib tuua kaasa tõsise tervisekahjustuse.
- B. **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmade kaitsevahendeid.** Kaitsevahendus, näiteks asjakohastes oludes kasutatav tolumumask, libisemiskindlad turvajalatsid, kõva peakate või kuulmiskaitse, vähendab tervisekahjustusi.
- C. **Vältige iseeneslikku käivitumist. Enne toiteallika ja/või akupatarei ühendamist ja tööriista üles tõstmist või kandmist veenduge, et lüliti on asendis VÄLJAS.** Mootortööriistade kandmine sõrm lülitil või toite avamine sees oleva lülitiga mootortööriistadele tekitab õnnetusjuhtumeid.

- D. **Ärge üritage liiga kaugemale ulatuda. Säilitage alati korralik jalgealune ja tasakaal.** See võimaldab ootamatutes olukordades paremat kontrolli mootortööriista üle.
- E. **Riietuge sobivalt. Ärge kandke avaraid rõivaid või ehteid. Hoidke oma juukseid seotuna ja hoidke juuksed, rõivad ning kindad liikuvatest osadest eemal.** Avarad rõivad, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele jääda.
- F. **Hoidke oma käed ja jalad löikealast eemal.**
3. **Mootortööriista kasutamine ja hooldamine**
- A. **Mootortööriistaga töötades ärge kasutage lisajõudu. Kasutage oma töö jaoks sobivat mootortööriista.** Sobilik mootortööriist teeb töö ära paremini ja ohutumalt, võimsusega, mille jaoks see loodud on.
- B. **Ärge kasutage mootortööriista siis, kui selle lüliti ei lülita seda sisse ja välja.** Iga mootortööriist, mida ei saa lüliti abil juhtida, on ohtlik ning tuleb ära parandada.
- C. **Enne mistahes kohanduste tegemist, tarvikute vahetamist või mootortööriistade hoiustamist eemaldage mootortööriistast akupatarei.** Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad mootortööriista juhusliku käivitamise ohtu.
- D. **Hoidke kasutuses mitteolevaid mootortööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ärge laske mootortööriista kasutada isikutel, kes ei ole tuttavad kas mootortööriista või nende juhistega.** Mootortööriistad on väljaõpetamata kasutajate käes ohtlikud.
- E. **Hoidke kasutuses mitteolevaid seadmeid sisetingimustes.** Kui seadmed ei ole kasutuses, tuleks neid hoida sisetingimustes kuivas ja kõrges või lukustatud kohas ning väljaspool laste käeulatus.
- F. **Hooldage mootortööriistu. Kontrollige liikuvate osade omavahelist nihet või kokkupuutumist, osade purunemist ja kõiki muid tingimusi, mis võivad mootortööriistade töötamist mõjutada.** Kui mootortööriist on kahjustatud, laske see enne kasutamist parandada. Mitmed õnnetusjuhtumid on põhjustatud halvasti hooldatud mootortööriistade poolt.
- G. **Hoidke löikeriistad terava ja puhtana.** Õigesti korras hoitud teravate servadega löikeriistad jäävad väiksema tõenäosusega kinni ja on lihtsam nende üle kontrolli hoida.
- H. **Kasutage mootortööriista kooskõlas nende juhistega ja viisil, mis on mootortööriista konkreetse tüübi jaoks ette nähtud, võttes seejuures arvesse tööolusid ja tööd, mida on vaja teha.** Mootortööriista kasutamine ettenähtud kasutusele mittevas-tavatel viisidel võib tekitada ohtliku olukorra.

I. **Hoidke kaitsed paigas ja töökorras.**

4. Teenindus

Laske oma mootortööriista hooldada kvalifitseeritud parandajal ja ainult identseid varuosid kasutades. See tagab mootortööriista ohutuse säilimise.

5. Aku ohutus

- A. **Ärge laadige seadet vihma käes või märgades kohtades.**
- B. **Ärge kasutage akutoitega seadet vihma käes.**
- C. **Kasutage ainult seda tüüpi ja sellise suurusega akut/akusid: Toro aku mudel 88525 või 88526.**
- D. **Enne aiatööriista hooldamist, puhastamist või mustuse kõrvaldamist eemaldage aku või ühendage see lahti.**
- E. **Ärge kõrvaldage kasutusest akut/akusid tules põletades.** Element võib plahvatada. Kasutusest kõrvaldamise võimalike erijuhiste osas tutvuge kohalikke jäätmekäitlus eeskirjadega.
- F. **Ärge avage või kahjustage akut/akusid avage või kahjustage.** Sellest vabanev elektrolüüt on söövitav ja võib silmi või nahka kahjustada. Alla neelamisel võib see olla mürgine.
- G. **Selleks, et akut juhtivate materjalidega (nt sörmused, käevõrud ja võtmed) mitte lühistada, olge akude käsitlemisel ettevaatlik.** Aku või elektrijuht võib üle kuumeneda ja põletusi tekitada.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Helirõhk

Selle seadme helirõhu tase kasutaja kõrva juures on 81,3 dBA ja selle määramatuse väärtus (K) on 3 dBA.

Helirõhu tase määrati kindlaks vastavalt standardis EN ISO 11201 kirjeldatud protseduuridele.

Helivõimsus

Selle seadme helivõimsuse garanteeritud tase on 96 dBA, mis sisaldab määramatuse väärtust (K) 3 dBA.

Helivõimsuse tase määrati kindlaks vastavalt standardis EN ISO 11094 kirjeldatud protseduuridele.

Käelaba/-varre vibratsioon

Parema käe mõõdetud vibratsioonitase = 3,28 m/s²

Vasaku käe mõõdetud vibratsioonitase = 1,8 m/s²

Määramatuse väärtus (K) = 1,5 m/s²


Mõõdetud väärtused määrati kindlaks vastavalt standardis EN ISO 20643 kirjeldatud protseduuridele.

Oluline: tööriista kasutamise viisist sõltuvalt võib vibratsiooni tase mootortööriista tegeliku kasutamise ajal avaldatud koguväärtusest erineda. Kasutaja peaks rakendama ohutusmeetmeid vastavalt vibratsiooniga kokku puutumise hinnangule kasutamise tegelike olude korral.

Ohutusega seotud ja juhendavad kleebised




Ohutusega seotud kleebised ja juhised on kasutajale kergesti nähtavad ning asuvad kõigi võimalike ohtlike alade läheduses. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad kleebised.

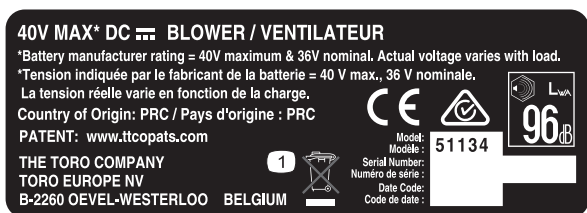

136-2493

1. Ei sobi tavajäätmete hulka

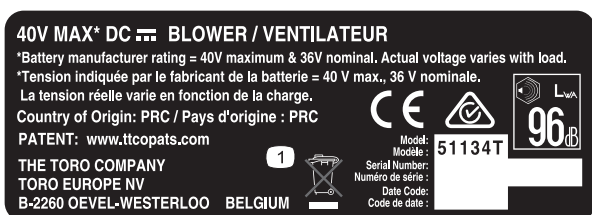


136-2494

1. Ei sobi tavajäätmete hulka




136-2501

1. Ei sobi tavajäätmete hulka.
2. Topeltisolatsiooniga
3. Kodumajapidamistele
4. Lugege kasutusjuhendit

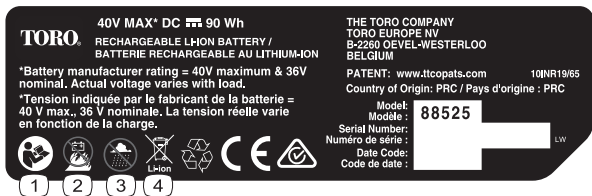


136-2499

1. Lugege kasutusjuhendit.
2. Ärge akut põletage.
3. Ärge kasutage märgades oludes.
4. Ei sobi tavajäätmete hulka.

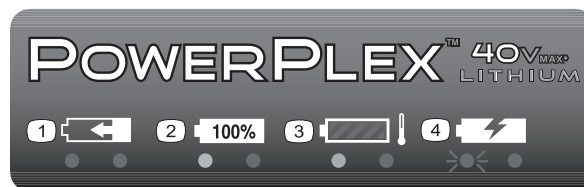


136-2504

1. Akupatarei laeb
2. Akupatarei on täielikult laetud
3. Akupatarei on liiga soe
4. Akupatarei tuleb välja vahetada

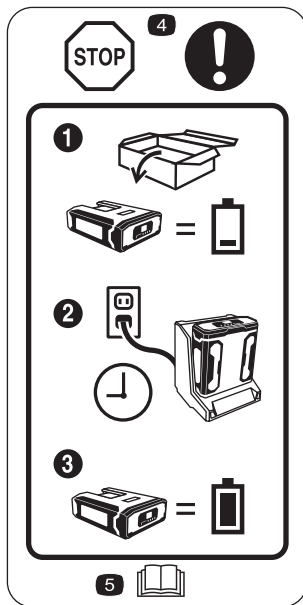

136-2534

1. Karbis olev aku ei ole täielikult laetud.
2. Asetage aku akulaad- jasse
3. Enne esimest kasutamist oodake seni, kuni aku on täielikult laetud.
4. Stopp - enne esimest kasutamist järgige neid juhiseid.
5. Lugege *kasutusjuhendit*

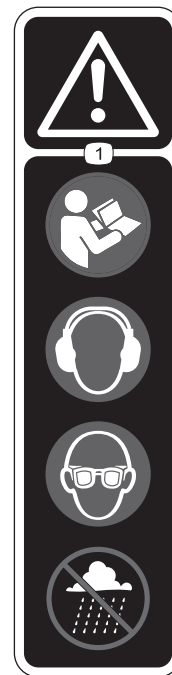


136-2537

1. Hoiatus - lugege *kasutusjuhendit*, kandke kuulmiskaitset, kandke silmade kaitsevahendit, ärge kasutage märgades oludes.



136-2536

1. Hoiatus - hoidke kõrvals- eisjad masinast eemal igas suunas
2. Välja heidetava eseme oht – hoidke kõrvalseis- jad masinast eemal igas suunas

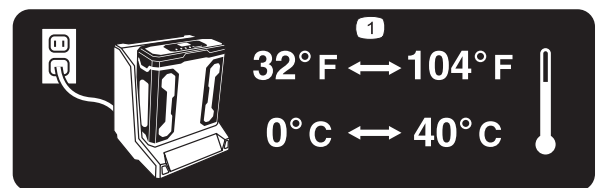

136-2539

1. Laadige akut kohas, kus temperatuur on vahemikus 0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F).

Seadistamine

Märkus: toote ostmisel ei ole akupatarei täielikult laetud. Enne toote esimest kasutamist vaadake osa „Akupatarei laadimine“ (lk 9).

1

Akulaadija paigaldamine (valikuline)

Osasid ei ole vaja


Protseduur

Soovi korral paigaldage akulaadija kindlalt seinale, kasutades selleks laadija tagumisel küljel olevaid seinale paigaldamise auke.

Paigaldage sisetingimustesse (nt garaaži või muusse kuiva kohta), pistikupesa lähedusse ja väljapoolle laste käeulatust.

Laadija paigaldamisega seoses abi saamiseks vaadake joonist 1.

Märkus: laadija oma kohale kinnitamiseks libistage ja pöörake laadijat üle sobivalt paigaldatud kinnitusvahendite (kinnitusvahendid ei kuulu komplekti).

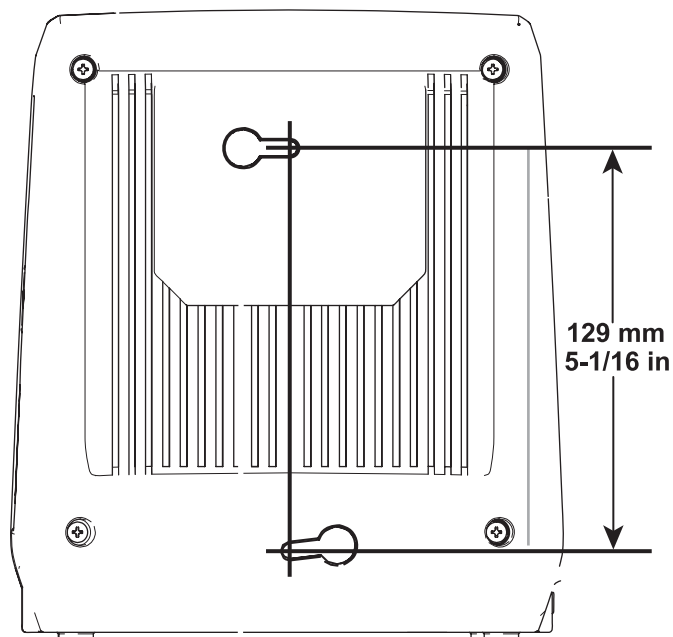

g194202

Joonis 1

2


Puhuri kokkupanek

Selle protseduuri jaoks vajaminevad osad:

1	Puhuri toru
---	-------------

Protseduur


1. Libistage puhuri toru puhuri korpuse külge. Puhuri toru paika lukustumiseks peate vajadusel trikkli alla vajutama (joonis 2).

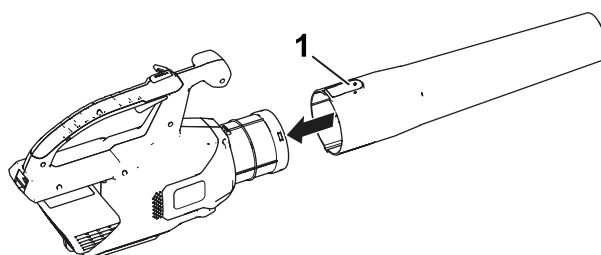

g190102

Joonis 2

1. Trikkel
2. Joondage akupatareil olev õõnsus käepideme korpuses oleva keelega, haarake käepidemest ja lükake akupatareid käepidemesse seni, kuni riiv paika lukustub (joonis 3).

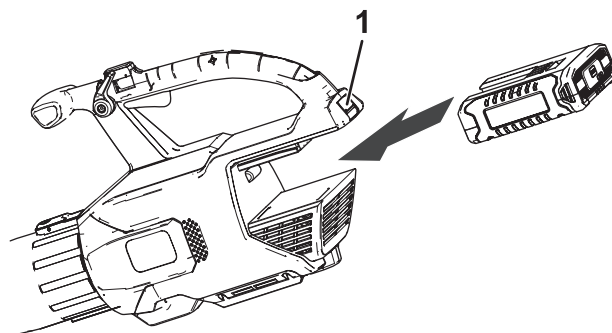

g194149

Joonis 3

1. Trikkel

Toote ülevaade

Tehnilised andmed

Kaalud

Masina kaal ilma akuta	2,8 kg (6,2 lb)
Masina kaal koos akuga 88525	3,8 kg (8,4 lb)
Masina kaal koos akuga 88526	4,4 kg (9,7 lb)

Sobivad temperatuurivahemikud

Laadige akut vahemikus	0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F)*
Kasutage tooteid vahemikus	-15 °C (5 °F) kuni 60 °C (140 °F)
Hoiustage tooteid vahemikus	-15 °C (5 °F) kuni 60 °C (140 °F)
Ühendage laadija toide lahti, kui temperatuur on	alla 0 °C (32 °F) või üle 40 °C (104 °F)

*Juhul, kui te ei lae akut selles vahemikus, laadimis-aeg pikeneb.

Hoiustage tööriista, akupatareid ja akulaadijat suletud ning kuivas kohas.

Kasutamine

⚠ HOIATUS


Puhur võib prahti ringi loopida, põhjustades võimalikke tervisekahjustusi nii kasutajale kui ka kõrvalseisjatele.

- Ärge puhuge tahkeid esemeid, näiteks naelu, polte või kive.
- Ärge kasutage puhurit kõrvalseisjate või koduloomade läheduses.
- Olge eriti ettevaatlik prahi puhastamisel treppidelt või teistest kitsastest kohtadest.
- Kandke kaitseprille või muud sobivat silmade kaitsevahendit, pikki pükse ja kingi.

Puhuri käivitamine

1. Veenduge, et puhuril olevates tuulutusalades ei ole tolmu ja prahti.
2. Puhuri käivitamiseks vajutage muutuva kiirusega päästikut (joonis 4).

Märkus: selleks, et hoida masinat töös ilma muutuva kiirusega päästikut vajutamata, lülitage sisse kiiruse lukk (joonis 4).

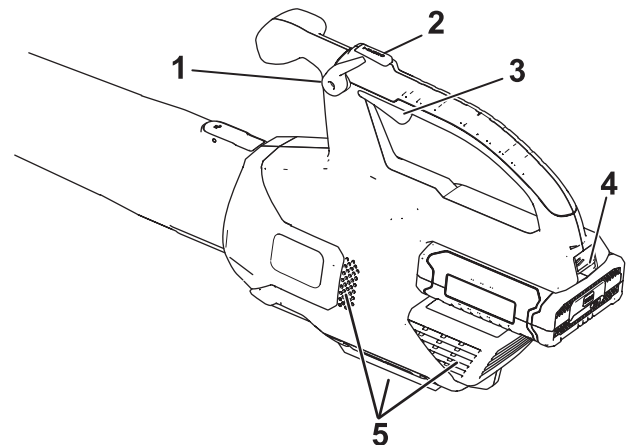

Joonis 4

g194437

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Kiiruse lukk | 4. Aku riiv |
| 2. Turbokiiruse nupp | 5. Puhuri tuulutusalad |
| 3. Muutuva kiirusega päästik | |

Puhuri õhukiiruse reguleerimine

Puhumiskiiruse suurendamiseks vajutage soovitud ajaks alla turbokiiruse nupp (joonis 4).

Puhumise ajal õhukiiruse reguleerimiseks kasutage muutuva kiirusega päästikut (joonis 4).

Sobiva õhukiiruse fikseerimiseks lülitage sisse kiiruse lukk (joonis 4).

Puhuri seiskamine


Puhuri seiskamiseks vabastage kiiruse lukk (kui see on rakendatud) ja muutuva kiirusega päästik (joonis 4).

Märkus: kui akupatarei on pärast puhuri seiskamiseks jätkuvalt puhuris, ärge jätke kiiruse lukku sisse lülitatuks.

Kui te puhurit ei kasuta või kui te transpordite seda tööalale või sealt ära, eemaldage akupatarei.

Puhuri toru eemaldamine

Puhuri toru puhuri küljest eraldamiseks vajutage trikkel alla (joonis 5).

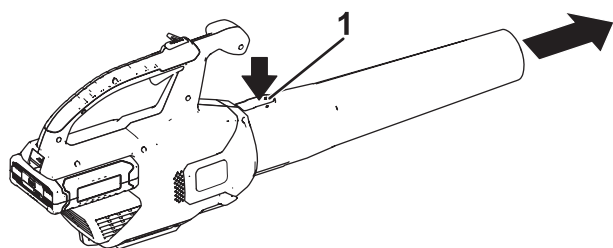


Joonis 5

1. Trikkel

Aku eemaldamine puhuri küljest

Aku puhuri küljest eraldamiseks vajutage aku riiv alla (joonis 6).

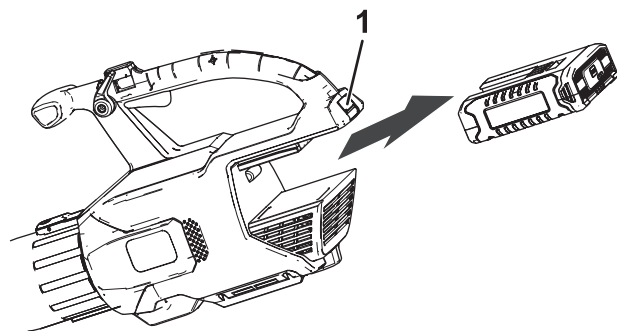


Joonis 6

1. Aku riiv

Tarvikute kasutamine

Kasutage kompleksis olevaid tarvikuid vastavalt vajadusele.

Märkus: rennide puhastamise komplekt (mudel 51667) ja võnkuva õhuvoolu toru (mudel 51764) on müügil eraldi.

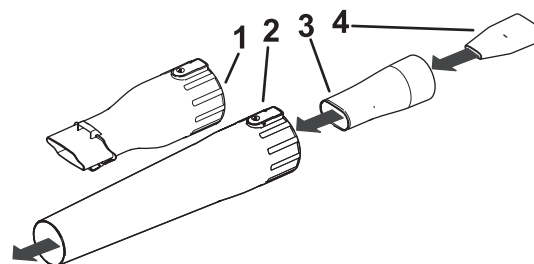

Joonis 7

g244381

1. Rennipuhastaja adapter
2. Puhuri toru
3. Võnkuja / MPH vaheosa adapter
4. MPH vaheosa


Akupatarei laadimine

Oluline: lugege kõiki ettevaatusabinõusid.

Oluline: laadige akupatareid ainult sobivas vahemikus olevate temperatuuride juures; vaadake osa „Tehnilised andmed“ (lk 8).

Märkus: aku laetuse taseme kuvamiseks vajutage mistahes ajal akupatareil olevat aku laetuse indikaatori nuppu (LED-indikaatorid).

1. Ühendage teie pistikupesadega sobiv toitejuhe akulaadijaga.
2. Veenduge, et akupatareil olevates õhuavades ei ole tolmu ja prahti.
3. Joondage akupatareil olev õõnsus (joonis 10) laadijal olevate keeltega.

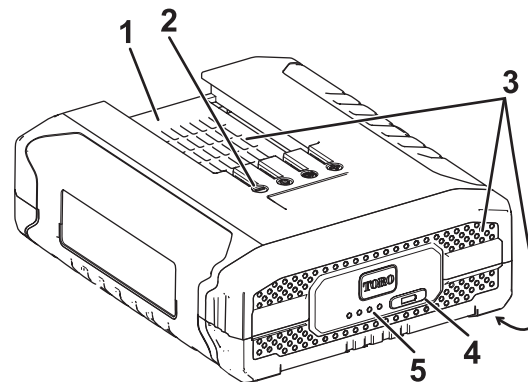


Joonis 8

g244370

1. Akupatarei õõnsus
2. Akupatarei klemmid
3. Akupatarei õhutusalad
4. Aku laetuse indikaatori nupp
5. LED-indikaatorid (selle hetke laetuse tase)

4. Veenduge, et akulaadijal olevates õhuavades ei ole tolmu ja prahti.
5. Libistage akupatareid laadijasse seni, kuni see on täielikult paigas (joonis 9).

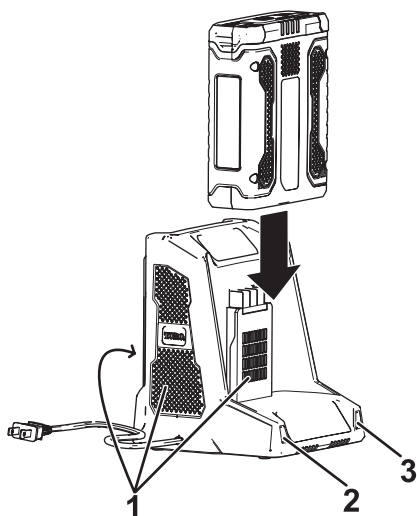

g194423

Joonis 9

1. Laadija õhutusavad
2. Vasem indikaatorituli
3. Parem indikaatorituli

6. Akupatarei eemaldamiseks libistage aku tagasi-suunas laadijast välja.
7. Akulaadijal olevate LED-indikaatorite tõlgendamiseks vaadake järgnevat tabelit.

Vasakpoolne tuli	Parempoolne tuli	Tähistab:
Ei põle	Punane	Laadija on sees; akupatarei ei ole sisestatud
Punane	Punane	Akupatarei laeb
Roheline	Punane	Akupatarei on laetud
Oranž	Punane	Akupatarei on liiga soe
Vilkuv punane	Punane	Vahetage akupatarei välja

Hoiustamine

Oluline: hoiustage tööriista, akupatareid ja laadijat ainult sobivas vahemikus olevate temperatuuride juures; vaadake osa „Tehnilised andmed“ (lk 8).

Oluline: kui te panete tööriista hoiule vähemalt aastaks, eemaldage tööriistast akupatarei ja laadige akupatareid seni, kuni 2 või 3 akul olevat LED-indikaatorit muutuvad siniseks. Ärge hoiustage täielikult laetud või täiesti tühja akut. Kui te olete taas valmis tööriista kasutama, laadige akupatareid seni, kuni laadijal olev vasakpoolne indikaatorituli muutub rohelisteks või kuni kõik 4 akul olevat LED-indikaatorit muutuvad siniseks.

- Pärast kasutamist ühendage toode vooluvõrgust lahti (nt võtke pistik pistikupesast või eemaldage akupatarei) ja kontrollige, et tootel ei esineks kahjustusi.
- Puhastage toode sinna sattunud materjalist.
- Kui seade ei ole kasutuses, hoiustage tööriista, akupatareid ja akulaadijat väljaspool laste käeulatust.
- Hoidke tööriist, akupatarei ja akulaadija eemal söövitavatest ainetest, näiteks aianduses kasutatavatest kemikaalidest ja jäätumisvastastest sooladest.
- Raske tervisekahjustuse ohu vähendamiseks ärge hoidke akupatareid õues või sõidukites.
- Hoiustage tööriista, akupatareid ja akulaadijat suletud ning kuivas kohas.

Akupatarei ümbertöötlemiseks ettevalmistamine

Oluline: eemaldamisel katke akupatarei klemmid tugeva teibiga. Ärge üritage akupatareid hävitada või lahti võtta või selle koostisosi eemaldada. Liitiumioon-akupatareid tuleb lähimas akude ümbertöötlemise asutuses uuesti ringlusse saata või õigesti kasutusest kõrvaldada.



Rohkema teabe saamiseks liitiumioon-akupatareide uuesti ringlusse saatmise kohta ja endale lähimate akude ümbertöötlemise asutuste asukohtade leidmiseks külastage aadressi www.Call2Recycle.org (kehtib ainult USA-s ja Kanadas). Kui te asute väljaspool USA-d ja Kanadat, võtke palun ühendust oma volitatud Toro edasimüüjaga.

Veotsing

Sooritage ainult neis juhistes kirjeldatud tegevused. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, peab kogu täiendava ülevaatus, hoolduse ja parandustööd sooritama kas volitatud teeninduskeskus või sarnase kvalifikatsiooniga spetsialist.

Probleem	Võimalik põhjus	Parandav tegevus
Akupatarei laetus kaob kiiresti.	1. Akupatarei temperatuur on sobivast temperatuurivahemikust madalam või kõrgem.	1. Viige akupatarei kuiva kohta, kus temperatuur on vahemikus 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
Akulaadija ei tööta.	1. Akulaadija temperatuur on sobivast temperatuurivahemikust madalam või kõrgem. 2. Pistikupesal, kuhu akulaadija on ühendatud, puudub toide.	1. Ühendage akulaadija lahti ja viige see kuiva kohta, kus temperatuur on vahemikus 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F). 2. Võtke pistikupesa parandamise osas ühendust litsentseeritud elektrikuga.
Tööriist kas ei tööta või töötab pidevalt.	1. Akupatarei klemmidel on niiskust. 2. Aku ei ole täielikult tööriista paigaldatud. 3. Akupatarei laetuse tase on madal.	1. Laske akupatareil kuivada või kuivatage see. 2. Eemaldage aku ja pange see tööriista tagasi veendudes, et see on täielikult paigaldatud ja kinni. 3. Laadige akupatareid.
Pärast täielikult laetud aku vaid mõne sekundi pikkust kasutamist näitab akupatarei vaid kolme LED-indikaatorit.	1. See on tavapärane.	1. Peatage tööriist ja vajutage aku laetuse indikaatori nuppu või eemaldage aku tööriistast, et kuvada aku tegelik laetus.
Pärast akupatareil oleva aku laetuse indikaatori nupu vajutamist vilguvad kõik neli akupatareil olevat LED-indikaatorit ja kuvatakse hetke laetuse tase (kui akupatarei ei ole kasutuses).	1. Akupatarei temperatuur on sobivast temperatuurivahemikust madalam või kõrgem.	1. Viige akupatarei kuiva kohta, kus temperatuur on vahemikus 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
Pärast päästiku vabastamist vilguvad kõik neli akupatareil olevat LED-indikaatorit (kui akupatarei on kasutuses).	1. Akupatarei temperatuur on sobivast temperatuurivahemikust madalam või kõrgem.	1. Viige akupatarei kuiva kohta, kus temperatuur on vahemikus 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F).
Pärast akupatareil olevat aku laetuse indikaatori nupu vajutamist vilguvad kaks akupatareil olevat LED-indikaatorit ja kuvatakse hetke laetuse tase (kui akupatarei ei ole kasutuses).	1. Akupatarei elementide vahelises pinges on erinevusi.	1. Asetage aku laadijasse seniks, kuni see on täielikult laetud.
Pärast päästiku vabastamist vilguvad kaks akupatareil olevat LED-indikaatorit (kui akupatarei on kasutuses).	1. Akupatarei elementide vahelises pinges on erinevusi.	1. Asetage aku laadijasse seniks, kuni see on täielikult laetud.
Akupatareil vilgub üks LED-indikaator.	1. Akupatarei pinge on madal.	1. Asetage akupatarei akulaadijasse.
Akupatareid on keeruline tööriistast eemaldada.	1. Akupatarei/tööriist on uus või aku klemmidel ja/või tööriistal olevatel klemmidel esineb roostet.	1. Puhastage akupatareid ja tööriistal olevad klemmid. Seejärel kandke aku klemmidele dielektrilist määrde; ärge kasutage muud tüüpi määrdeainet, kuna see võib klemme kahjustada.
Kiiruse lukk ei hoia sisse lülitamisel kiirust.	1. Kiiruse luku kruvi on lahti.	1. Pingutage kiiruse luku kruvi, keerates seda ¼ pöörde võrra. Kui kiiruse lukk selle rakendamisel jätkuvalt kiirust ei hoia, keerake luku kruvi veel ¼ pöörde võrra.

Märkmed:

Märkmed:

Euroopa privaatsusteatis

Toro poolt kogutavad andmed

Euroopa privaatsusteatis

Toro Warranty Company (Toro) austab teie privaatsust. Selleks, et menetleda teie garantiinõuet ja teiega toote tagasikutsumise korral ühendust võtta, palume me teil kas otse või oma kohaliku Toro ettevõtte või edasimüüja kaudu jagada meiega teatud isikuandmeid.

Toro garantiisüsteem on majutatud serveritesse, mis asuvad Ameerika Ühendriikides, kus privaatsusega seotud seadused ei pruugi pakkuda samasugust kaitset nagu teie riigis kehtiv kaitse.

MEIEGA OMA ISIKUANDMEID JAGADES ANNATE TE NÕUSOLEKU OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS VASTAVALT KÄESOLEVAS PRIVAATSUSTEATISES KIRJELDATULE.

Kuidas Toro andmeid kasutab

Toro võib kasutada teie isikuandmeid garantiinõuete menetlemiseks, toote tagasikutsumise korral teiega ühendust võtmiseks ja mistahes muul eesmärgil, millest me teid teavitame. Seoses kõigi nende tegevustega võib Toro teie andmeid Toro tütarettevõtete, edasimüüjate või muude äripartneritega jagada. Me ei müü teie isikuandmeid ühelegi teisele ettevõttele. Me jätame endale õiguse avalikustada isikuandmeid selleks, et täita kehtivaid seadusi ja vastata asjakohaste ametivõimude päringutele, et oma süsteeme õigesti juhtida või kaitsta meid endid või teisi kasutajaid.

Teie isikuandmete säilitamine

Me säilitame teie isikuandmeid seni, kuni meil on neid vaja eesmärgil, milleks neid algselt koguti, või muude seaduspäraste eesmärkide jaoks (näiteks õigusnormidele vastamine) või nagu see on kehtiva seaduse poolt nõutav.

Toro pühendumine teie isikuandmete turvalisusele

Selleks, et kaitsta teie isikuandmete turvalisust, rakendame me mõistlikke ettevaatusabinõusid. Lisaks astume me samme, mis on vajalikud isikuandmete täpsuse ja kehtiva oleku säilitamiseks.

Ligipääs teie isikuandmetele ja nende parandamine

Kui te soovite oma isikuandmetest ülevaadet saada või neid parandada, võtke palun meiega ühendust e-posti teel aadressil legal@toro.com.

Austraalia tarbija õigused

Austraalia kliendid leiavad Austraalia tarbijaõigusega seotud üksikasjad kas karbist või oma kohaliku Toro edasimüüja juurest.



Toro Garantii ja Toro „GTS“ käivituslubadus

Tingimused

Toro Company ja tema partner, Toro Warranty Company, vastavalt omavaheliselt sõlmitud kokkuleppe kohaselt lubavad garantiiajal remondida allpool lisatud ja eratarbeks kasutatud Toro toote, mille purunemine on tingitud defektsest materjalist või töö kvaliteedist või kui see seiskub mõne osa rikke tõttu perioodil mis on märgitud allpool tabelis.

See garantii katab varuosade ja tööjõu maksumuse, transpordi eest tuleb teil endil tasuda.

Tooted mida see hõlmab

Järgmised ajavahemikke kohaldatakse alates ostmise päevast:

Garantii ajavahemik

Tooted	Osad	Eratarbija ¹	Kommertskasutus
Järelokõnnitavad niidukid	Valukorpusega	5 aastat	90 päeva
	Mootor	5 aastat „GTS“ ²	90 päeva
	Aku	2 aastat	
	Teraskorpusega	2 aastat	30 päeva
	Mootor	2 aastat „GTS“ ²	90 päeva
Time Master niidukid	Seade	3 aastat	90 päeva
	Mootor	3 aastat „GTS“ ²	90 päeva
	Aku	2 aastat	
Elektrilised käeshoitavad masinad	Ultra tooted	2 aastat	Puudub
	Power Plex tooted	3 aastat	Puudub
	Aku	2 aastat	
Elektrilised järelokõnnitavad niidukid		2 aastat	Puudub
Kõik kaasasõitva juhiga niidumasinad	Mootor	Vaadake mootori tootja garantiid	
	Aku	2 aastat	
	Lisaseadmed	2 aastat	
DH aia- ja murutraktorid		2 aastat	30 päeva
TimeCutter	Seade	3 aastat	30 päeva
	Mootor	3 aastat	2 aastat või 300 tundi ³
TimeCutter HD	Seade	3 aastat või 300 tundi ³	
	Mootor	3 aastat või 300 tundi ³	

Mõnende Toro masinatel kasutatud mootorite garantiid antakse mootorivalmistaja poolt.

¹ Eratarbija kasutuses tähendab - masinat kasutatakse koduses majapidamises. Kui masinat kasutatakse rohkem kui ühes asukohas peetakse seda kommertskasutuseks ja rakendub kommertskasutaja garantiid.

² Toro „GTS“ käivitus lubadus ei rakendu kui masinat kasutatakse kommertskasutuseks.

³ Olenevalt sellest kumb saabub ennem.

Garantii andmisest võidakse keelduda kui tunnilugeja on lahti ühendatud, näitu on muudetud või on näha märke seadme segamisest või avamisest.

Omaniku vastutus

Te peate hooldama oma Toro masinat kasutusjuhendis kirjeldatud hooldus toimingute mahus. Niinimetatud igapäevane hooldus, olgu see siis teostatud hooldustöökoja või Teie enda poolt, tasutakse kasutaja poolt. Varuosad, mis tuleb asendada ettenähtud hoolduse käigus, omavad garantiiaega, kuni nende osade kavandatud asendusperioodi lõpuni. Nõuetekohase hoolduse ja kohanduste tegemata jätmise võib põhjustada garantiinõude tagasilükkamise.

Garantii saamise juhised

Kui te arvate, et Teie Toro seade omab defektset materjali või tootmisviga, järgige järgnevat toimingut:

- Kontakteeruge niiduki müüjaga, et kokku leppida toote ülevaatus teenindustöökojas. Kui te mingil põhjusel ei saa kontakteeruda niiduki müüjaga, leiate nimekirja teistest Toro volitatud teenindustöökodadest kasutusjuhendi viimaselt lehelt.
- Tooge oma masin ja ostudokument/garantiileping teenindustöökohta. Kui mingil põhjusel te ei ole rahul teenindustöökoja analüüsi ja garantii otsusega võite kontakteeruda otse Toro Klienditeeninduse osakonnaga:

Toro Warranty Company
Toro Customer Care Department, RLC Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 USA
001-952-948-4707.

Esemed ja tingimused mida ei kaeta

Toro-l ei ole muid selgitustega garantiitingimusi, välja arvatud mõnel seadmel - spetsiaalsete heitme süsteemide katvuse ja mootori garantii katvuse. Käesolev garantiid ei hõlma järgmist:

- Regulaar hoolduse või kulunud varuosa maksumust, näiteks filtreid, kütust, määrdeaineid, õli vahetust, süüteküünlaid, õhufiltreid, niidutera teritamist või kulunud niidutera väljavahetamist, trosside/hoobade, piduri ja siduri reguleeringuid või seadistusi.
- Komponente/varuosasid, mille purunemine on tingitud normaalsest kulumisest.
- Mistahes toodet või selle osa, mida on muudetud või ebaõigesti kasutatud ja vajab väljavahetamist või parandamist õnnetuse või nõuetekohase hoolduse puudumise tõttu.
- Toote korjet kliendi juurest ja transpordi maksumust.
- Remonti või remondi katseid, mis on teostatud Toro volitamata teenindustöökoja poolt.
- Remonti, mis on tingitud mittesobiliku kütuse kasutamisest (Vaata täpsemalt Kasutusjuhendist)
 - Saasteainete eemaldamist kütusesüsteemist ei kaeta.
 - Vana/liisunud (üle ühe kuu vana) või solkkütuse või kütuse, mis sisaldab kuni 10% etanooli või 15% MTBE-d kasutamisest tingitud rikete remonti ei kaeta.
 - Vana/aegunud/liisunud (üle ühe kuu vana) või solkkütuse eemaldamist kütusesüsteemist ei kaeta.
- Remonti või seadistusi, et vähendada käivituse probleeme, mis on tingitud järgnevast:
 - Hooldustingimustes ettenähtud toimingute eiramisest või kütuse kasutamise soovitude mitte järgimisest.
 - Pöörleva niidutera kokkupõrkest tahke esemega.
- Spetsiaalsed erijuhtumid millal mootori käivitus võib nõuda rohkem kui kahte tõmmet starterinõõrist:
 - Esimesed käivitused peale pikemaajalist seadme mitte kasutamist või hooajalist houstust.
 - Jahedamatel temperatuuridel käivitused – nagu näiteks varakevad ja hilissügisel.
 - Valed käivitusvõtted – kui teil on raskusi mootori käivitamisega, palun uurige kasutusjuhendit veendumaks, et te kasutate korrektsed käivitusvõtteid. See võib aidata vältida tarbetuid külastusi Toro volitatud teenindustöökotta.



Forgarden OÜ
Pärnu 73c,
72715 Paide
tel: +372 600 4975
info@forgarden.ee

Volitatud edasimüüjad ja teenindustöökojad:

Haapsalu: R-TEHNIKA, Tehnika 7, Uuemõisa, tel. 4731 305 **Jõgeva:** ESTEM TEHNIKAKAUBAD OÜ, Kesk tn. 3, tel. 7762 080
Jõhvi: KIVIÕLI KAUBAHOOV AS kauplus Saed ja Rattad, Lille tn. 3, tel.3325 759 **Kiviõli:** KIVIÕLI KAUBAHOOV AS, Kauba tn. 3, tel.3325 288 **Kärdla:** STEVEN VV OÜ kauplus Rauapood Leigri väljak 1, tel.4631 489 **Märjamaa:** PAKA METS OÜ, Pärnu mnt. 67, tel. 4821 815 **Otepää:** MEHKA EESTI OÜ, Valga põik 3, tel. 7661 890 **Paide:** TIMEKS-TOP OÜ, Pärnu tn. 73 c, tel.3850 220
Pärnu: kauplus FORAL, Savi tn. 3, tel.4475 118 **Rakvere:** KIVIÕLI KAUBAHOOV AS, Niine 4, tel. 3251111 **Rapla:** PAKA METS OÜ, Alu tee 16, tel. 4855 056 **Saku:** AIATÄHT OÜ, Tehnika 7/49, tel. 53 244 296 **Tallinn:** Aiatäht OÜ, Tuleviku tee 10, Peetri küla, tel. 6605 159; MEHKA EESTI OÜ, Peterburi tee 34, tel. 6557177; **Tartu:** REGINETT OÜ, Ringtee 75 a (Lõunakeskuses), tel.7341 945 **Valga:** MEHKA EESTI OÜ, Pikk tn. 4, tel. 7679 180 **Viljandi:** VILJANDI NURME OÜ, Jämejala tee 20, tel.4335 086
Võru: MEHKA EESTI OÜ, Vabaduse 4b, tel. 7828 250